






402115 - 34 RO



Traducere a instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu


CS1250
CS1250L

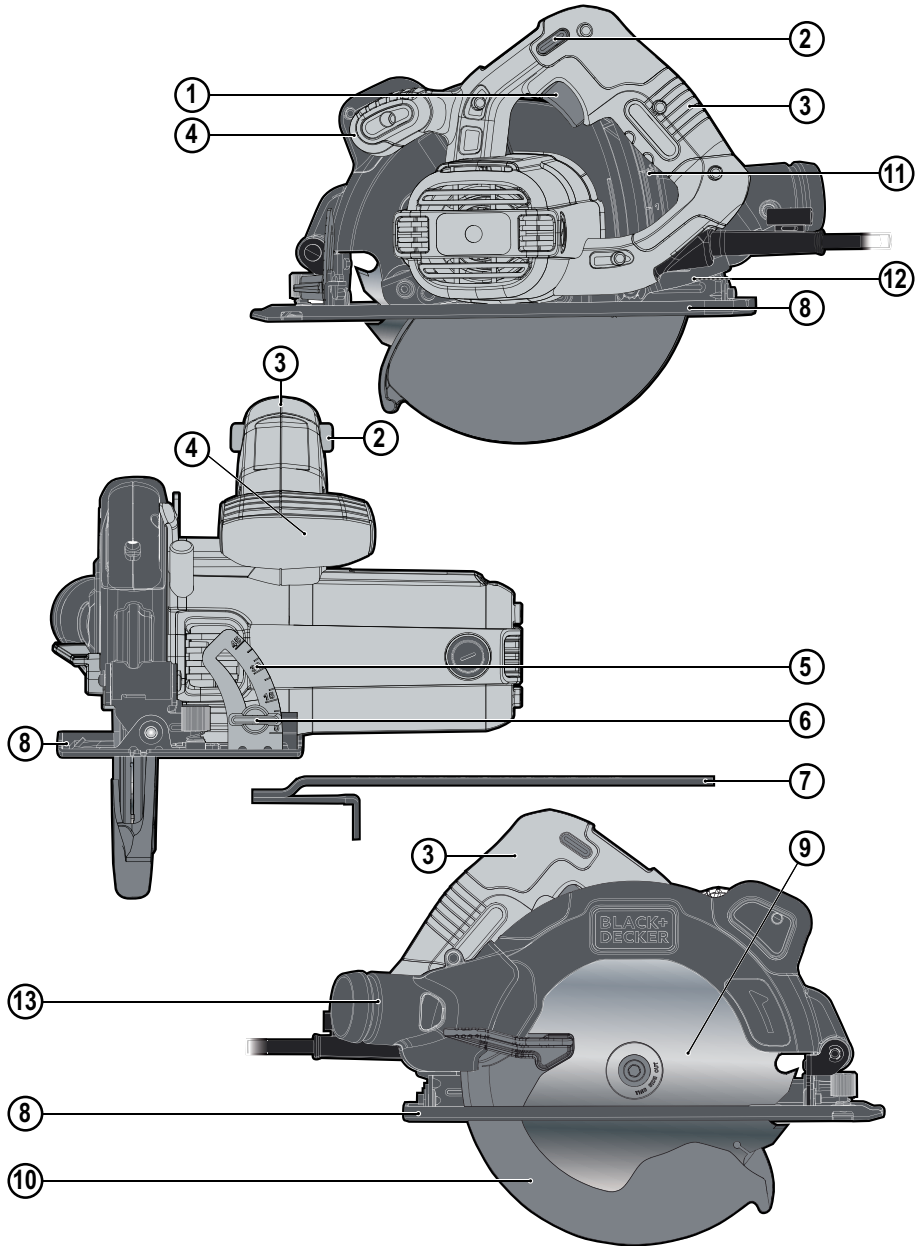

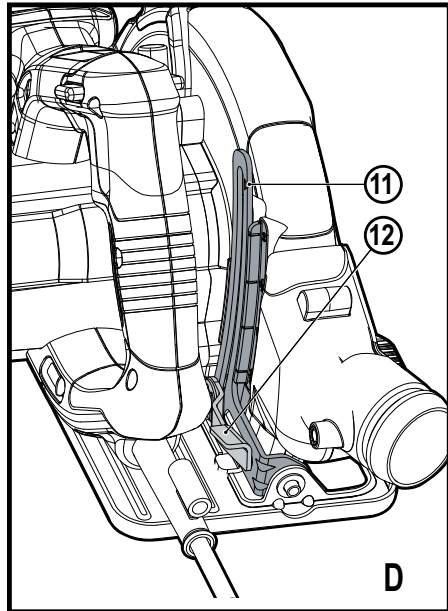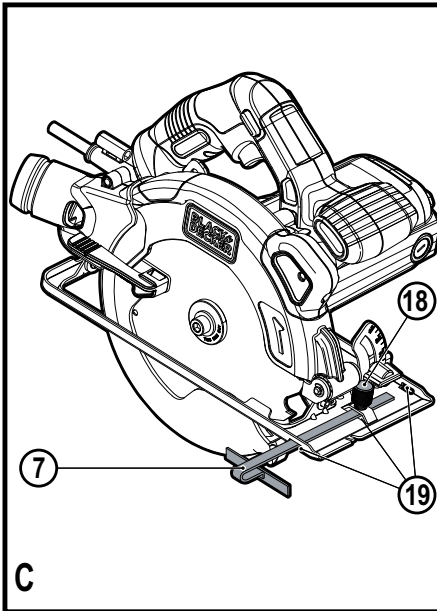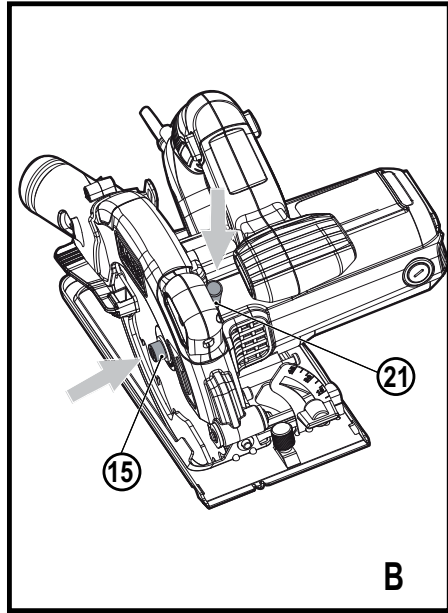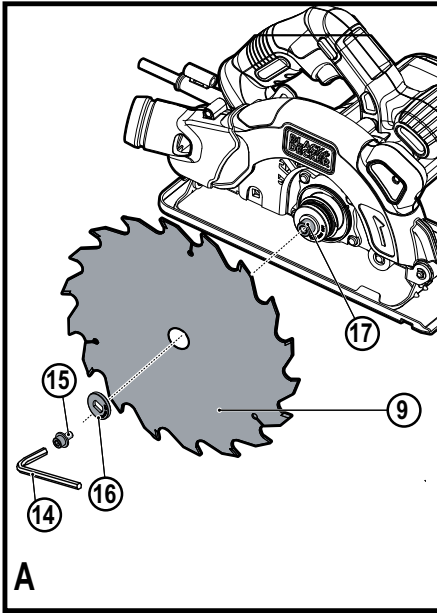

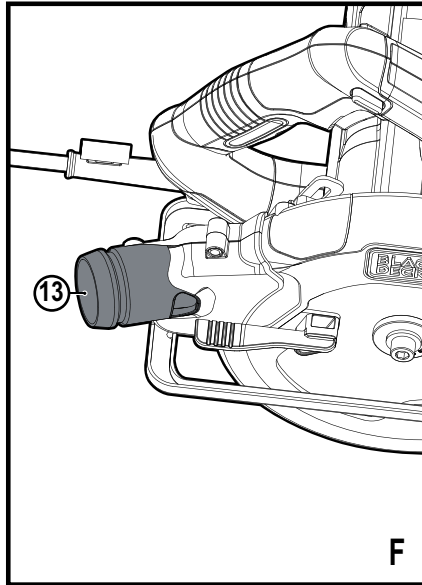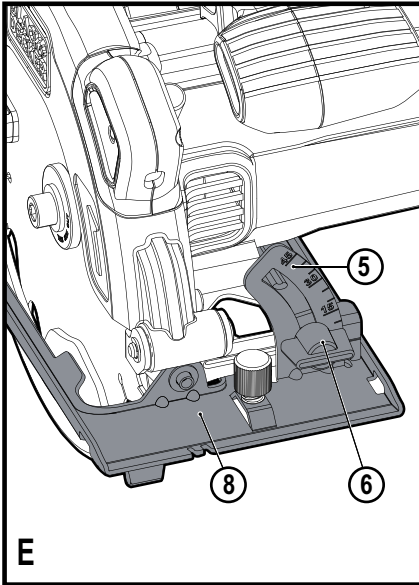

CS1250L

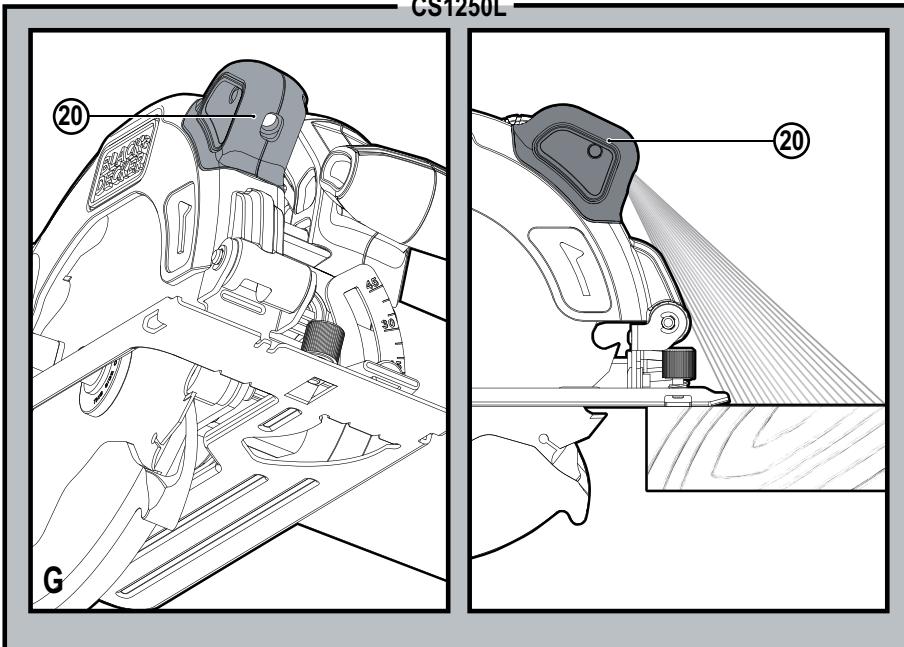

Destinația de utilizare

Fierăstraiele dvs. circulare BLACK+DECKER CS1250, CS1250L au fost concepute pentru tăierea lemnului și a produselor din lemn. Aceste unelte sunt destinate exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1. Siguranța în zona de lucru

- a. **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- b. **Nu utilizați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- c. **Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- a. **Ștecherul uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- b. **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- c. **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- d. **Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- e. **Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

- f. **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3. Siguranța corporală

- a. **Fiți precauți, fiți atenți la utilizare și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți oboseți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
 - b. **Utilizați echipamentul de protecție corporală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțămintea de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
 - c. **Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice ținând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
 - d. **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări corporale.
 - e. **Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
 - f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.** Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mânușile de componentele în mișcare. Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
 - g. **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
- #### 4. Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice
- a. **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
 - b. **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
 - c. **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de efectuarea oricăror reglaje, modificări**

accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.

- d. **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e. **Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea unei unelte electrice înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f. **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g. **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5. Service

- a. **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că se menține siguranța în folosirea uneltei.

Avertizări suplimentare de siguranță pentru unealta de lucru



Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranță pentru fierăstraiele circulare

- ♦ **Țineți mâinile la distanță față de zona de tăiere și de disc. Țineți cealaltă mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.** Dacă ambele mâini țin fierăstrăul, nu există riscul să fie tăiate de disc.
- ♦ **Nu întindeți mâinile sub piesa de prelucrat.** Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub piesa de prelucrat.
- ♦ **Reglați adâncimea de tăiere potrivit grosimii piesei de prelucrat.** Sub piesa de prelucrat trebuie să se vadă mai puțin dintr-un dinte de disc.
- ♦ **Nu țineți niciodată în mâini sau pe picior piesa pe care o tăiați.** Fixați piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Este important să sprijiniți în mod adecvat piesa de prelucrat pentru a minimiza expunerea corpului, blocarea discului sau pierderea controlului.
- ♦ **Țineți uneltele electrice pe suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care unealta de debitat poate atinge cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Contactul cu un cablu sub tensiune va determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice și electrocutarea operatorului.

- ♦ **Atunci când efectuați spintecări, utilizați întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă de ghidare.** Prin aceasta se îmbunătățește precizia tăieturii și se reduc șansele de blocare a discului.
- ♦ **Utilizați întotdeauna discuri de dimensiunea și forma corectă (diamantate față de rotunde) a orificiilor arborelui.** Discurile care nu se potrivesc cu armăturile de montaj ale fierăstrăului vor funcționa excentric, determinând pierderea controlului.
- ♦ **Nu utilizați niciodată șaibe sau șuruburi deteriorate sau incorecte pentru discuri.** Șaibele și șurubul pentru disc au fost special concepute pentru fierăstrăul dvs., pentru un nivel optim de performanță și siguranță în timpul operării.

Instrucțiuni de siguranță pentru toate fierăstraiele

Cauzele și măsurile de precauție adoptate de operator pentru recul:

- ♦ reculul reprezintă reacția bruscă a unui disc agățat, blocat sau aliniat incorect, ce determină deplasarea în sus a fierăstrăului, de pe piesa de prelucrat înspre operator;
- ♦ atunci când discul este agățat sau blocat strâns în tăietură, acesta se împiedică, iar reacția motorului dirijează rapid unitatea înapoi înspre operator;
- ♦ dacă discul se îndoiaie sau nu se aliniază corect în tăietură, zimții de pe marginea din spate a discului pot săpa în suprafața superioară a lemnului, făcând ca discul să iasă în sus din tăietură și să fie proiectat înspre operator.

Recul este rezultatul utilizării greșite și/sau procedurilor sau condițiilor incorecte de operare a fierăstrăului și pot fi evitate adoptând măsurile de precauție menționate în continuare.

- ♦ **Mențineți ambele mâini bine strânse pe fierăstrău și poziționați-le astfel încât să poată face față forțelor de recul. Poziționați-vă corpul pe oricare din lateralele discului, însă nu în linie cu aceasta.** Reculul poate cauza ricoșarea discului înapoi, însă forțele de recul pot fi controlate de operator dacă sunt adoptate măsuri de precauție adecvate.
- ♦ **Atunci când discul se blochează sau atunci când întrerupeți o tăietură din orice motiv, eliberați întrerupătorul și țineți nemișcat fierăstrăul în material până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți discul din material sau să trageți înapoi fierăstrăul în timp ce discul se mișcă; în caz contrar, se poate declanșa reculul.** Examinați și adoptați măsuri de corecție pentru a elimina cauza blocării discului.
- ♦ **Atunci când reporniți fierăstrăul introdus în piesa de prelucrat, centrați discul acestuia în tăietură și verificați ca dinții acestuia să nu fi intrat în material.** În cazul în care discul fierăstrăului se blochează, acesta poate să iasă din tăietură sau să ricoșeze din piesa de prelucrat atunci când fierăstrăul este repomit.
- ♦ **Sprijiniți panourile mari pentru a minimiza riscul de agățare a discului și de recul.** Panourile mari au tendința de a se îndoi sub propria greutate. Suportu-

rile trebuie poziționate sub panou, pe ambele laturi, aproape de linia de tăiere și aproape de marginea panoului.

- ♦ **Nu folosiți discuri boante sau deteriorate.** Discurile neascuțite sau incorect poziționate produc tăieturi înguste, cauzând fricțiune excesivă, blocarea discului și reculul.
- ♦ **Manetele de blocare pentru adâncimea discului și reglarea înclinăției trebuie să fie strânse și fixate înainte de efectuarea tăieturii.** Dacă reglajul discului se deplasează în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina blocarea sau reculul.
- ♦ **Acordați o atenție suplimentară atunci când efectuați decupaje în pereți sau în alte zone fără vizibilitate.** Discul care pătrunde în material poate tăia obiecte ce pot cauza reculul.

Instrucțiuni de siguranță pentru fierăstraiele circulare cu apărători pendulare externe sau interne și apărătoare pentru cablu

- ♦ **Înainte de fiecare utilizare, verificați închiderea corespunzătoare a apărătorii inferioare. Nu operați fierăstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se mișcă liber și nu se închide imediat. Nu fixați sau nu legați niciodată apărătoarea inferioară în poziția deschis.** În cazul scăpării accidentale a fierăstrăului, apărătoarea inferioară se poate îndoi. Ridicați apărătoarea inferioară cu mânerul de retragere și asigurați-vă că nu atinge discul sau orice altă componentă și că se mișcă liber în toate unghiurile și adâncimile de tăiere.
- ♦ **Verificați funcționarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare.** Apărătoarea inferioară poate funcționa lent datorită pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau acumulărilor de reziduu.
- ♦ **Apărătoarea inferioară trebuie retrasă manual numai pentru tăieturile speciale precum „decupajele” și „tăieturile combinate”.** Ridicați apărătoarea inferioară cu mânerul de retragere și, de îndată ce discul pătrunde în material, apărătoarea inferioară trebuie eliberată. Pentru orice alte tipuri de tăiere cu fierăstrăul, apărătoarea inferioară ar trebui să funcționeze în mod automat.
- ♦ **Trebuie să verificați întotdeauna ca apărătoarea inferioară să acopere discul înainte de a poziționa fierăstrăul pe bancă sau podea.** Un disc neprotejat, liber va cauza ricoșarea înapoi a fierăstrăului care va tăia orice îi stă în cale. Fiți atenți la timpul necesar pentru ca discul să se oprească după eliberarea întrerupătorului.

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc. Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor

de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
- ♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ♦ Afectarea auzului.
- ♦ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.)

Laser (numai CS1250L)

- ♦ Acest laser se încadrează în clasa 2 conform cu EN60825- 1:2014. Nu înlocuiți o diodă laser cu una de tip diferit. În cazul în care laserul este deteriorat, prevedeți repararea acestuia de către un agent de reparații autorizat.
- ♦ Nu utilizați laserul în scopuri diferite de proiecția liniilor laser.
- ♦ Expunerea ochilor la fasciculul unui laser din clasa 2 este considerată a fi sigură pe o durată de maxim 0,25 secunde. Reflecțiile genelor vor furniza în mod normal o protecție corespunzătoare. Pe distanțe mai mari de 1 m, laserul se încadrează în clasa 1 și este, așadar, considerat complet sigur.
- ♦ Nu priviți niciodată direct și în mod intenționat în fasciculul laser.
- ♦ Nu utilizați instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.
- ♦ Nu instalați unealta în locuri unde fasciculul laser poate trece la nivelul capului persoanelor.
- ♦ Nu lăsați copiii să se apropie de laser.

Discurile fierăstrăului

- ♦ Nu utilizați discuri de diametru mai mare sau mai mic decât cel recomandat. Pentru dimensionarea adecvată a discurilor, consultați specificațiile tehnice. Utilizați exclusiv discurile menționate în acest manual, ce respectă standardul EN 847-1.
- ♦ **Avertisment!** Nu folosiți niciodată discuri abrazive.

Siguranța terților

- ♦ **Avertisment!** Purtați echipament de protecție pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte
- ♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ♦ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Vibrațiile

Valorile declarate ale emisiilor de vibrații, menționate în specificația tehnică și în declarația de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 60745 și pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte.

Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privința expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcție de modalitățile de utilizare ale unelei. Nivelul vibrațiilor poate crește peste nivelul menționat.

În cazul evaluării expunerii la vibrații în scopul de a determina măsurile de siguranță solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejerea persoanelor ce folosesc periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibrații, condițiile efective de utilizare și modalitatea de utilizare a unelei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care uneltea este oprită și în care funcționează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.

Etichetele prezente pe unealtă

Simbolurile următoare sunt afișate pe unealtă, împreună cu codul de data:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați o mască antițipraf.



Zona ce nu trebuie să fie atinsă - Țineți degetele și brațele la distanță de discurile rotative ale fierăstrăului.



Purtați mănuși când manipulați discurile de fierăstrău.



Radiația laser.



Nu priviți în fasciculul laser.



Nu utilizați instrumente optice pentru a privi fasciculul laser.



Siguranța electrică



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Mâner principal
4. Mâner secundar
5. Gradație unghi ascuțit
6. Buton de blocare pentru reglarea unghiurilor ascuțite
7. Ghidaj paralel
8. Talpă
9. Disc de fierăstrău
10. Apărătoarea discului de fierăstrău
11. Gradație adâncime de tăiere
12. Buton de blocare pentru reglarea adâncimii de tăiere
14. Cheie hexagonală pentru disc
21. Buton de blocare a axului

Figurile G și H (numai pentru modelul CS1250L)

20. Componentă laser

Asamblare

Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia dintre operațiile de mai jos, asigurați-vă că uneltea este oprită și deconectată și că discul fierăstrăului nu se mișcă.

Demontarea și montarea unui disc de fierăstrău (fig. B)

Demontarea

- ◆ Țineți liber butonul de blocare a axului (21) și rotiți discul până când acesta se cuplează.
- ◆ Slăbiți și demontați șurubul de fixare a discului (15) rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic cu ajutorul cheii hexagonale (14) din dotare.
- ◆ Scoateți șaiba externă (16).
- ◆ Scoateți discul de fierăstrău (9).
OBSERVAȚIE: Nu utilizați dispozitivul de blocare

a axului în timp ce fierăstrăul este în funcțiune. Nu porniți niciodată fierăstrăul atunci când siguranța axului este cuplată. Fierăstrăul poate fi grav deteriorat.

Montarea

- ◆ Tineți liber butonul de blocare a axului (21) și rotiți discul până când acesta se cuplează.
- ◆ Slăbiți și demontați șurubul de fixare a discului (15) rotind cheia hexagonală (14) în sens invers acelor de ceasornic.
- ◆ Scoateți șaiba externă (16).
- ◆ Poziționați discul fierăstrăului (9) pe tija axului, asigurându-vă că săgeata de pe disc indică în aceeași direcție cu săgeata de pe apărătoarea superioară a unelei.
- ◆ Poziționați șaiba externă pe ax, cu suprafața plată mai mare spre disc.
- ◆ Introduceți șurubul de fixare a discului în orificiul din ax.
- ◆ Strângeți bine șurubul de fixare a discului rotind cheia hexagonală în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge șurubul de fixare a discului.

Avertisment! Ori de câte ori montați un disc nou, trebuie să verificați apărătoarea discului de fierăstrău pentru a vă asigura că se poate mișca liber.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămare personală, citiți, înțelegeți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță importante înainte de a utiliza unealta.

Montarea și demontarea ghidajului paralel (fig. C)

Ghidajul paralel este utilizat pentru efectuarea tăieturilor cu fierăstrăul în linie dreaptă, paralel cu marginea piesei de prelucrat.

Montarea

- ◆ Slăbiți butonul de blocare (18).
- ◆ Introduceți ghidajul paralel (7) prin deschizătura (19).
- ◆ Glisați ghidajul paralel în poziția dorită.
- ◆ Strângeți butonul de blocare.

Demontarea

- ◆ Slăbiți butonul de blocare (18).
- ◆ Trageți ghidajul paralel de pe unealtă.

Utilizare

Această unealtă poate fi operată cu mâna dreaptă sau cu mâna stângă.

Avertisment! Lăsați unealta să funcționeze în ritmul propriu. Nu suprasolicitați.

Funcționarea electrică. Acțiunea fascicului laser. Numai pentru modelul CS1250L (Fig. G, H)

Atenție! Atunci când nu este folosit, asigurați-vă că ați oprit laserul.

Niciodată nu priviți fascicul laser în mod direct; fascicul laser poate răni ochii.

RADIAȚIE LASER: NU PRIVIȚI DIRECT ÎN FASCICUL

sau în orice produs LASER CLASA II.

Înainte de schimbarea liniei laser sau de efectuarea ajustării de întreținere, asigurați-vă că deconectați unealta.

- ◆ Pentru a porni/opri laserul, apăsați comutatorul (12a) de pe spatele carcasei laserului.

Curățarea lentilei de la lumina laser

Dacă lentila pentru lumina laser devine murdară, sau dacă rumegușul aderă la ea în așa fel încât linia laser nu mai este vizibilă, deconectați fierăstrăul și curățați cu grijă lentila folosind o cârpă umedă, moale. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare pe bază de petrol pe lentilă.

Notă: Când linia laser este slabă și este aproape în totalitate sau parțial invizibilă din cauza luminii solare directe în apropierea zonei de lucru, mutați zona de lucru într-un loc care nu este expus la lumina directă a soarelui.

Notă: Toate ajustările pentru funcționarea acestei mașini au fost efectuate la fabrica.

Atenție: Utilizarea altor controale sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la expunerea periculoasă la radiații. Utilizarea de instrumente optice cu acest produs crește pericolul pentru ochi. Nu încercați să reparați sau să demontați laserul. Dacă persoanele necalificate încearcă să repare acest produs laser, pot rezulta vătămări grave. Toate reparațiile necesare pentru acest produs cu laser ar trebui să fie efectuate de personalul din centrul autorizat.

Reglarea adâncimii de tăiere (fig. D)

Adâncimea de tăiere trebuie reglată potrivit grosimii piesei de prelucrat. Trebuie să depășească grosimea acesteia cu aprox. 2 mm.

- ◆ Slăbiți butonul (12) pentru a debloca talpa fierăstrăului.
- ◆ Deplasați talpa fierăstrăului (8) în poziția dorită. Adâncimea corespunzătoare a tăieturii poate fi citită pe gradație (11).
- ◆ Strângeți butonul pentru a bloca talpa fierăstrăului pe poziție.

Reglarea unghiului de 45° (fig. E)

Această unealtă poate fi setată la unghiuri ascuțite între 0° și 45°.

- ◆ Slăbiți butonul de blocare (6) pentru a debloca talpa fierăstrăului.
- ◆ Deplasați talpa fierăstrăului (8) în poziția dorită. Înclinația unghiului corespunzătoare a tăieturii poate fi citită pe gradație (5).
- ◆ Strângeți butonul de blocare pentru a bloca talpa fierăstrăului pe poziție.

Pornirea și oprirea

- ◆ Pentru a porni unealta, deplasați butonul de deblocare (2) în poziția de deblocare și apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (1).
- ◆ Pentru a opri unealta, eliberați întrerupătorul de pornire/oprire.

Tăierea cu fierăstrăul

- ◆ Țineți întotdeauna unealta cu ambele mâini.
- ◆ Lăsați discul să se miște liber pentru câteva secunde înainte de a începe efectuarea tăieturii.
- ◆ Aplicați o presiune ușoară pe unealtă în timpul efectuării tăieturii.
- ◆ Lucrați cu talpa apăsată pe piesa de prelucrat.

Extragerea prafului (fig. F)

Este necesar un adaptor pentru conectarea unui aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului la unealtă. Adaptorul poate fi achiziționat de la distribuitorul BLACK+DECKER local.

- ◆ Introduceți adaptorul de extragere a prafului în orificiul de evacuare a prafului (13).
- ◆ Conectați furtunul aspiratorului la adaptor.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

- ◆ Deoarece o oarecare aşchiere de-a lungul liniei de tăiere pe partea superioară a piesei de prelucrat nu poate fi evitată, tăiați pe partea pe care aşchiera este acceptabilă.
- ◆ În cazul în care este necesară reducerea la minim a aşchierii, de ex. în cazul tăierii laminatelor, prindeți o bucată de placaj de partea superioară a piesei de prelucrat.

Accesorii

Performanța unei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile BLACK+DECKER și Piranha sunt proiectate la standarde înalte de calitate și concepute pentru a îmbunătăți performanța unelei dumneavoastră. Folosind aceste accesorii, veți obține rezultate optime cu unealta dumneavoastră.

Întreținerea

Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere.

Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneltele electrice:

- ◆ Oprii și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau oprii și scoateți acumulatorul din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi oprii unealta.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării periodice.
- ◆ Curățați periodic fantele de ventilație de pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.
- ◆ Deschideți în mod regulat mandrina (dacă este montată) și îndepărtați praful din interior.

Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețeaua electrică:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.

Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherule de bună calitate.

Siguranță recomandată: 13 A.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoii menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com

Specificații tehnice

CS1250, CS1250L		
Tensiune de intrare	$V_{c.a}$	220-240
Putere absorbită	W	1.250
Turația fără sarcină	Min ⁻¹	5300
Adâncimea maximă de tăiere	mm	66
Diametru disc	mm	190
Alezaj disc	mm	16
Lățimea vârfului discului	mm	1,9
Greutate	kg	3,4

Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:

Presiune sonoră (L_{pA})	91,0, marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (L_{WA})	102,0 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745:

Valoarea emisiilor de vibrații ($a_{h,w}$)	3,6 m/s ² , marjă (K) 1,5 m/s ² (la tăierea lemnului)
--	---

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA UTILAJE



Fierăstrău circular CS1250, CS1250L

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN60745-1:2010, EN60745-2-5:2010

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

R. Laverick
Director tehnic

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
19.07.2016

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Black & Decker și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat.

Termenii și condițiile garanției Black & Decker de 2 ani și localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 București
Telefon: +4021.320.61.04/05

